

露点仪

目录

| | |
|-----------------|-----|
| 一、 技术特点及参数..... | 1 |
| 二、 仪器面板说明..... | 2 |
| 三、 测量方法..... | 3 |
| 四、 菜单操作..... | 4 |
| 五、 注意事项..... | 4 |
| 六、 附件表..... | -5- |

一、 技术特点及参数

1、 技术特点

- 便携式设计：仪器更轻，携带、使用方便。
- 测量快速：仪器开机后无需等待，即刻测量，快速得到湿度值。
- 快速省气：测定时耗气仅 2L (101.2kPa) 左右。
- 自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。
- 数据存储：采用大容量设计，最多可存储 50 组测试数据。
- 显示清晰：液晶屏直接显示露点、微水 (ppm) 、环境温度、环境湿度、时间及日期、电池电量等内容。
- RS232 接口：可与串口打印机相连，进行数据打印。
- 内置电源：内置 4Ah 可充锂电池，一次充足可连续工作 20 小时以上。

2、 技术参数

| | | |
|------|------------------------|----------------------|
| 露点 | 测量范围 | -80 °C ~ +20 °C |
| | 测量精度 | ±1°C (-60°C ~ +20°C) |
| | 测量时间 (+20°C) | <3 分钟。 |
| 环境温度 | -40°C ~ +60°C | |
| 环境湿度 | 0 ~ 100% RH | |
| 电源 | AC 220V | |
| | 内置充电电池 | |
| 电池性能 | 充电时间 8 个小时，可使用 10 小时以上 | |
| 重量 | 3 公斤 | |
| 尺寸 | 250×100×300mm | |
| 工作温度 | -40°C ~ +80°C | |

二、仪器面板说明

1、前面板



注：同时按下两侧的支架调解按钮，可以调节支架的角度。

2、后面板



3、液晶屏



三、测量方法

1、连接 SF6 设备

将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧，关闭测量管道上另一端的针型阀；

再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口；

将排气管道连接到出气口。

最后将开关接头与 SF6 电气设备测量接口连接好，用扳手拧紧；

2、初始化

打开仪器电源开关，仪器进入初始化过程，此过程持续 5 秒钟。

3、检查电量

本仪器推荐优先使用交流电。

使用直流电时，请查看右上角显示的电池电量，如果电量低于约 20%，请关机充电后继续使用。

4、开始测量

首先全部打开仪器面板上的流量调节阀，然后打开测量管道上的针型阀，把流量调节到 0.5L/M 左右，开始测量。

第一设备测量时间需要 10~15 分钟，其后每台设备需要 3~5 分钟。

5、存储数据

设备测量完成后，可以将数据保存在仪器中，按“确定”键调出操作菜单，具体操作方式见下节内容。

6、测量其他设备

一台设备测量后，关闭测量管道上的针型阀和露点仪上的调节阀。将转接


头从 SF6 电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备，按照上面步骤继续测量下一台设备。

7、测量结束

所有设备测量结束后，关闭露点仪电源。

四、菜单操作

在测量状态，通过确定键可以进入功能菜单，如图 1。

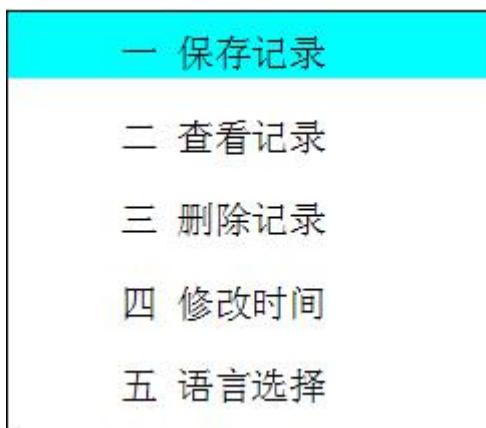

1、保存数据

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单，按“确定”键，进入保存数据页面，保存数据时，可以根据设备进行编号。

设备编号最多为六位，可以通过“上”、“下”键增加数值大小，“左”、“右”键调整数据位数。

输入编号后，按“确定”键，完成保存数据。按“返回”键可以返回上一页，此时不保存数据。

2、查看记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单，按“确定”键，进入查看记录页面。

显示时从最后一个被保存的数据开始。

可以按“上”、“下”键翻看数据。

3、删除记录

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单，按“确定”键，可删除所有数据。

4、修改时间

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择修改时间，按“确定”键，进入修改时间页面。

通过“上”、“下”键可以增加时间数值，“左”、“右”键可以减小时问数值。

输入小时、分钟、秒后，按“确定”键可以转到下一个修改域内。

5、语言选择

在测量状态，通过按“确定”键可以进入功能菜单，按“上”、“下”键选择修改语言，按“确定”键，进入修改语言页面。

五、注意事项

- 仪器应放置在安全位置，防止摔坏。避免剧烈震动。
- 勿测有腐蚀性的气体。
- 调节气体流量时，流量阀应缓慢打开，使流量指示在 0.5 升/分钟左右。
- 仪器使用前，应及时充电。充电时只需将电源线接入 220V 插座，无需打开电源开关，仪器将自动充电，充电时间一般需要 20 个小时以上。

六、附件表

| | |
|-----------|----|
| 1. 主机 | 一台 |
| 2. 进气管道 | 一根 |
| 3. 出气管道 | 一根 |
| 4. 电源线 | 一根 |
| 5. 说明书 | 一份 |
| 6. 出厂检测报告 | 一份 |

7. 合格证

一份